


## 外壁調査による 数量表


※ タイル1枚当たり 100×50mm=0.005m<sup>2</sup>で換算しています。

測点	面積(m <sup>2</sup> )	下地浮き				クラック				陶片浮き			
		(枚)	(箇所)	(m <sup>2</sup> )	(%)	(枚)	(箇所)	(m)	(%)	(枚)	(箇所)	(m <sup>2</sup> )	(%)
東面	451.4m <sup>2</sup>	6104	51	30.5	6.76%	645	72	32.3	7.14%	859	80	4.3	0.95%
南面	241.1m <sup>2</sup>	4045	41	20.2	8.39%	61	24	3.1	1.27%	160	26	0.8	0.33%
西面	257.0m <sup>2</sup>	3805	37	19.0	7.40%	173	35	8.7	3.37%	1287	51	6.4	2.50%
合計	949.5m <sup>2</sup>												
	189,900枚												
合計	箇所	129箇所				131箇所				157箇所			
	面積・長さ	69.8m <sup>2</sup>				44.0m				11.5m <sup>2</sup>			
	枚数	13954枚				879枚				2306枚			
割合		7.35%				0.46%				1.21%			

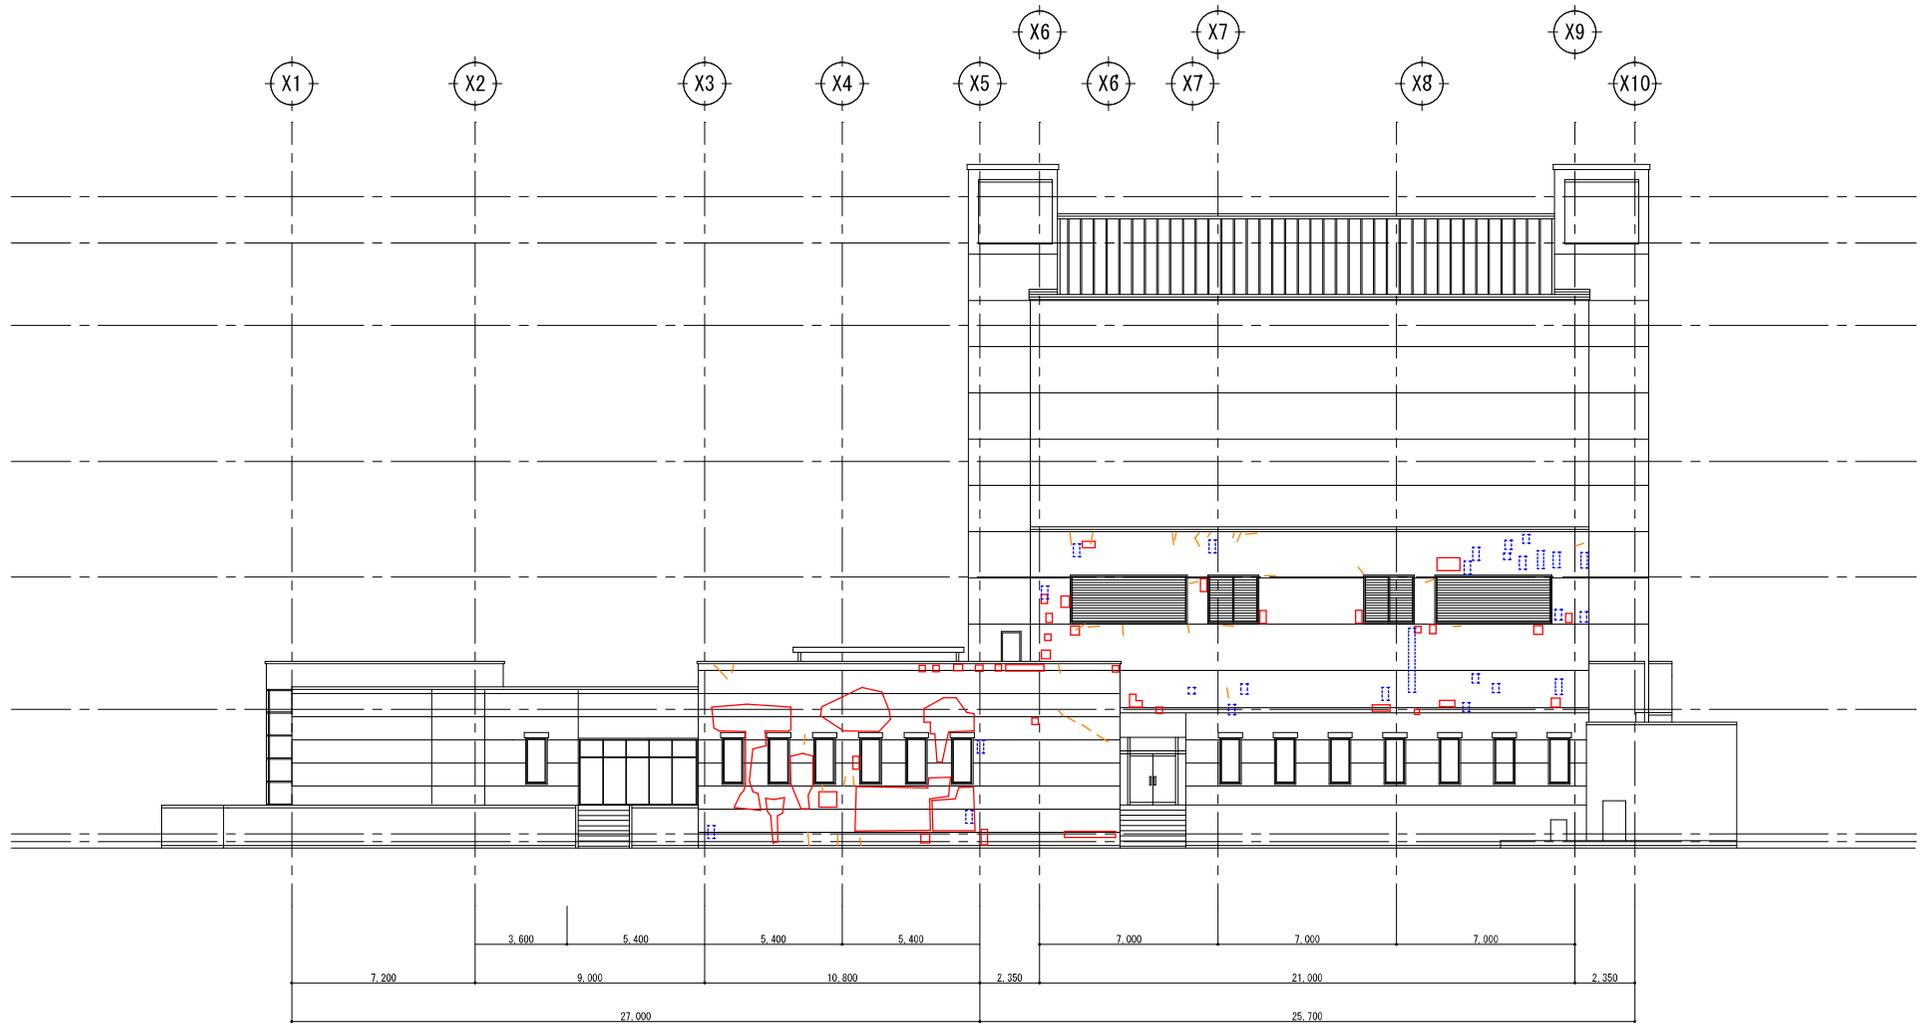

南側立面図 (S=1/200)

凡例	
<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	下地浮き
<span style="color: orange; font-size: 1.2em;">—</span>	クラック
<span style="border: 1px dashed blue; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	陶片浮き

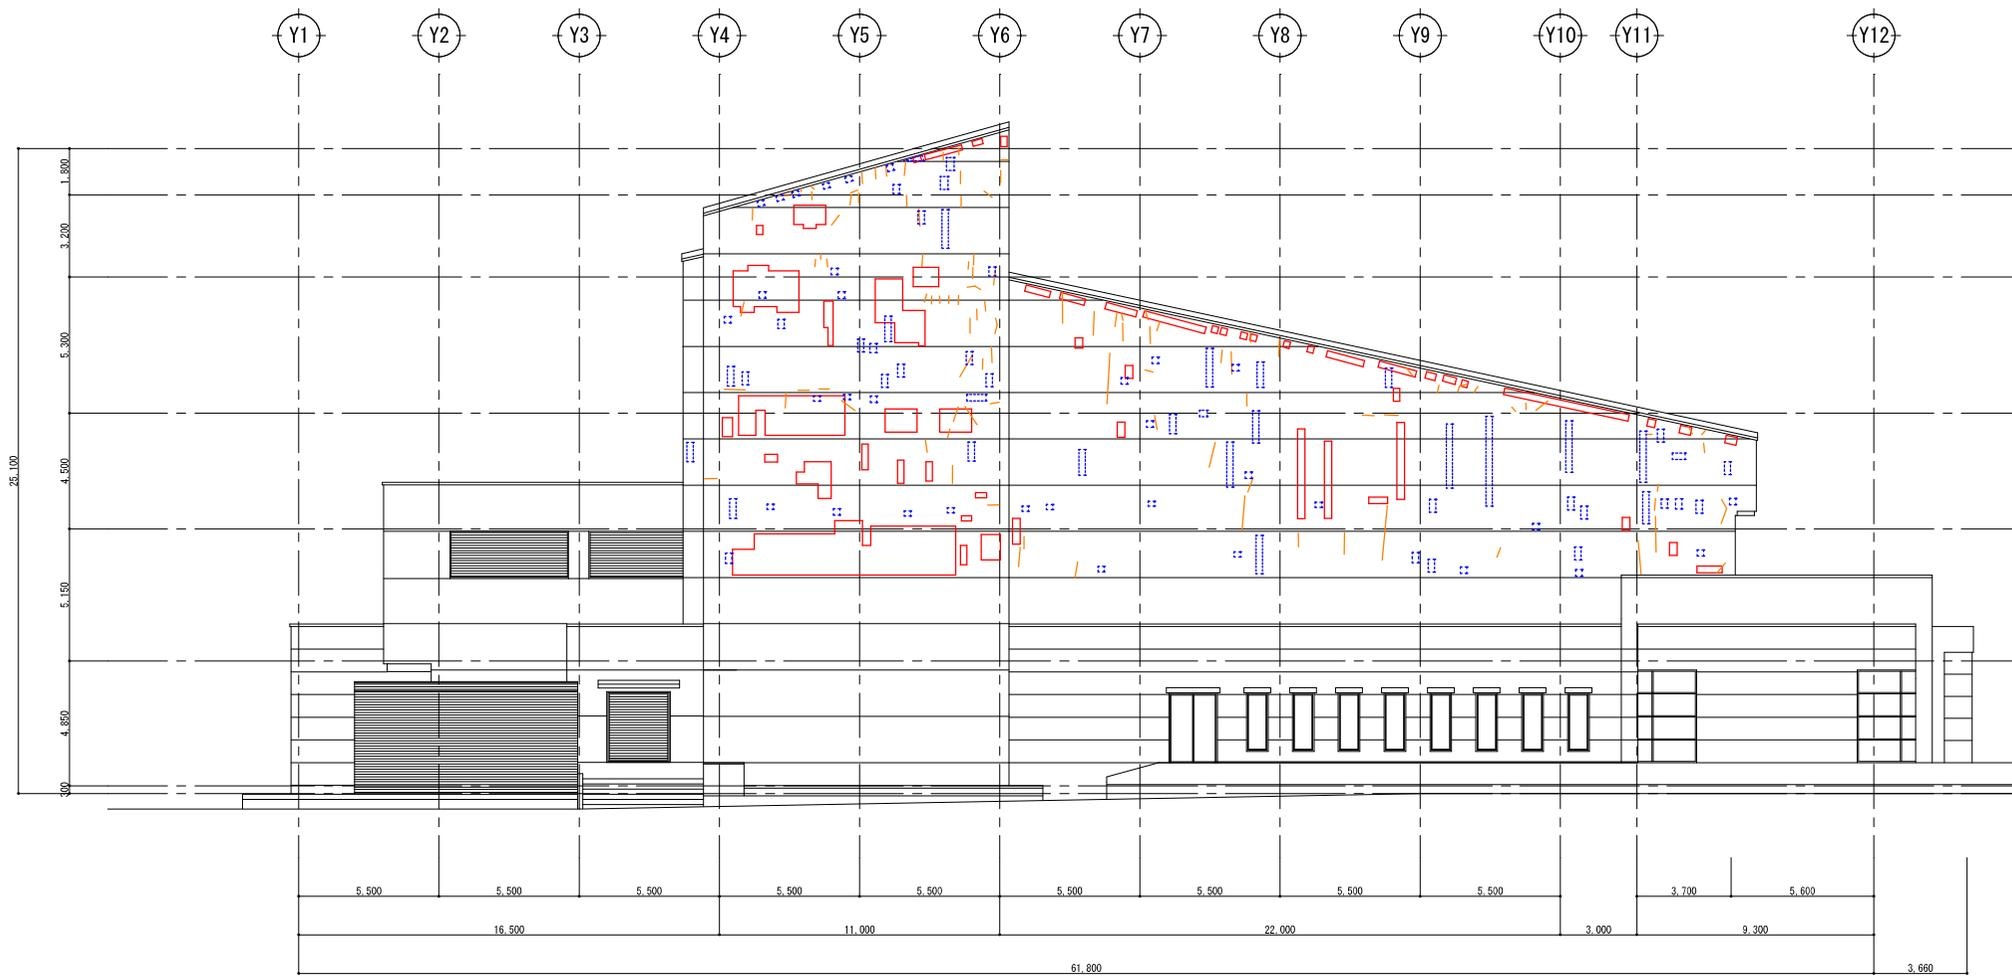

東側立面図 (S=1/200)

- 凡例
- 下地浮き
  - クラック
  - 陶片浮き





測点：東面

部位：ケラバ取合い

内容：シーリング劣化



測点：東面

部位：ケラバ取合い(拡大)①

内容：シーリング劣化



測点：東面

部位：ケラバ取合い(拡大)②

内容：シーリング劣化



測点：東面

部位：壁面

内容：クラック

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：壁面(拡大)

内容：クラック

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：壁面

内容：クラック

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：壁面(拡大)

内容：クラック

---

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：壁面

内容：クラック

---

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：壁面(拡大)

内容：クラック

---

---

---

---

---

---

---



測点：東面

部位：目地


内容：目地劣化（  
クラック）



測点：東面

部位：目地(拡大)

内容：目地劣化（  
クラック）

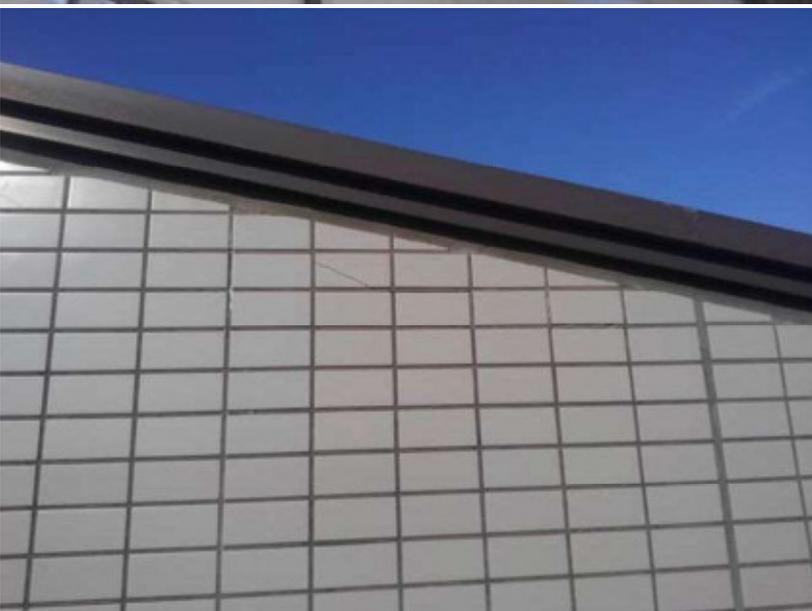

測点：東面

部位：目地

内容：目地劣化（  
欠け）